XTEEL - P

INDICADOR ELECTRONICO LIQUIDADOR

MANUAL DE USUARIO

LEXUS
ELECTRONIC WEIGHING

Ver. 1 (2011/08)

1. Características

- Precision 1/3000F.S
- Display tipo LED de 7 dígitos
- El rango de cero es ± 3% de la capacidad maxima
- 20 teclas tipo pulsador
- Con 4 memorias
- Con acumulacion de productos pesados y no pesados
- Carcasa en acero inoxidable hermetica
- Voltaje de alimentación 110 VAC/60Hz
- Con bateria recarcable de 6VDC / 4Ah
- Temperatura de operación : 0 a 40 °C
- Humedad relativa : Hasta del 90%, no condensada.

NOTA : Algunas de las características operativas pueden variar, dependiendo de la versión del equipo.

2. **Descripcion del teclado y de las señales.**

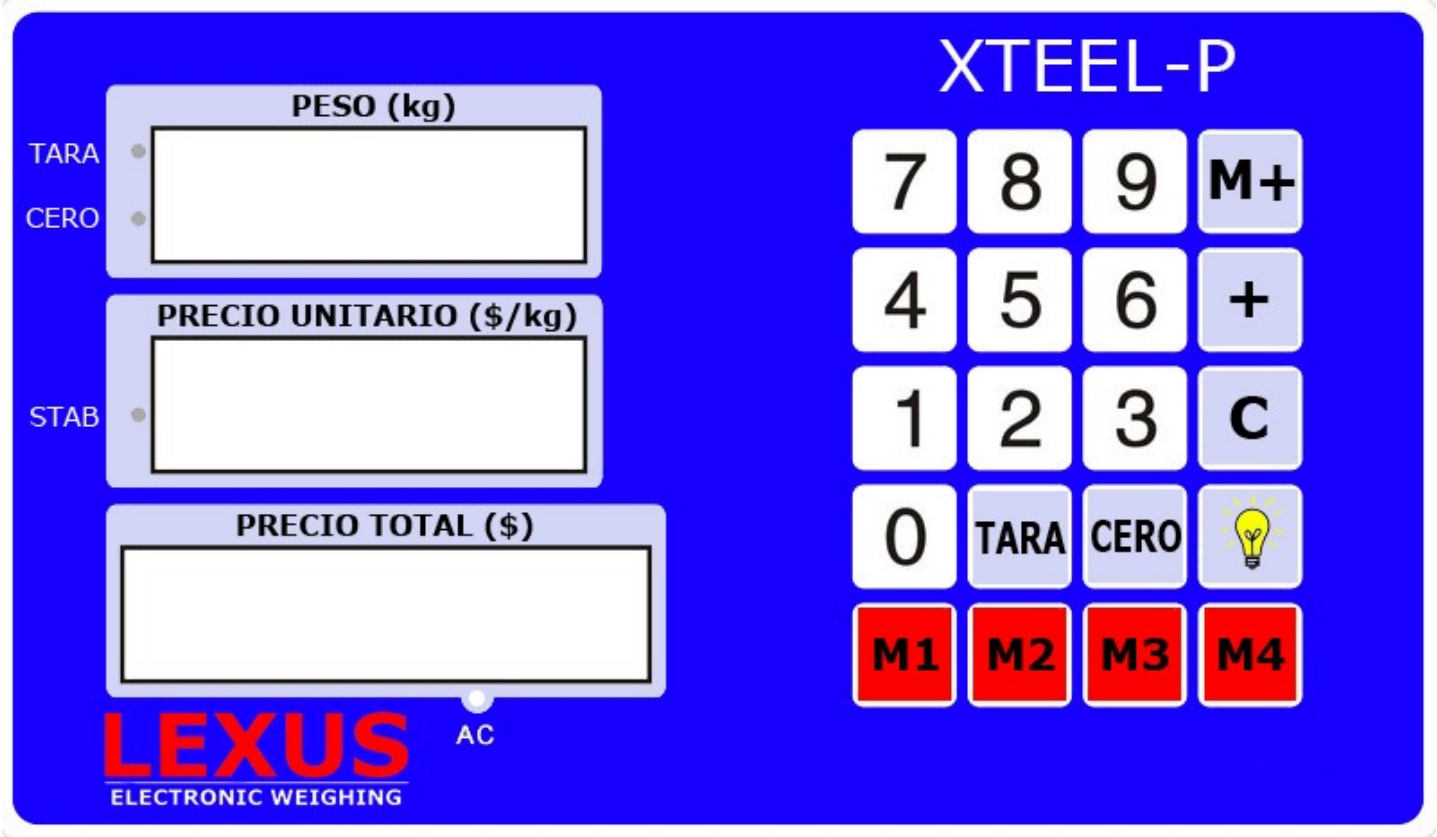

Funciones del teclado

0 .... 9 Teclado numerico

M1 .... M4 Memorias

CERO Tecla funcion de cero

TARA Tecla funcion de tara, descontar un recipiente

M+ Tecla para acumular productos pesados

C Tecla para borrado

\+ Tecla para acumulacion de productos no pesados

Tecla de intensidad del LED

TARA ● Indica que se ha descotado algun peso de la bascula.

CERO ● Indica que la bascula no tiene ningun peso en la balanza y que se encuentra en cero

● AC Indica que la balanza esta conectada a la correinte para ser cargada

3. Preparación del equipo

3.1 Instalación

a) El equipo debe ser usado en ambientes libres de corrientes excesivas de aire, ambientes corrosivos, vibraciones, temperaturas excesivas o humedad extrema. No debe ser expuesto directamente a rayos de sol.

b) La báscula debe estar colocado sobre una superficie firme y bien nivelada

c.) Ningún objeto debe estar en contacto con la plataforma de peso excepto la carga a pesar.

3.2 Recomendaciones de uso

a) No operar el equipo en superficies desniveladas, cerca a ventanas o puertas abiertas que causen cambios bruscos de temperatura, cerca a ventiladores, cerca a equipos que causen vibraciones o expuesto a campos electromagnéticos fuertes.

b) Si el equipo esta conectado a una toma eléctrica que tenga fluctuaciones de voltaje mayores al 10% se recomienda el uso de un estabilizador .

c) A la toma eléctrica donde este conectado el equipo de pesaje no deben conectarse otros de gran consumo como motores, refrigeradores, cortadoras etc.

d) No deposite sobre la plataforma un peso superior al alcance máximo sin importar el estado de la balanza (Apagada o encendida)

e) Mantenga siempre limpio el teclado. Utilizar un paño seco (o con un producto de limpieza adecuado) para limpiar las partes del equipo; nunca con chorro de agua.

4. Modo de operación

4.1 Cero de la báscula

Antes de poner en ceros la balanza es necesario verificar que el valor de peso en el display sea estable y que la báscula no tenga ningún pegue.
Para que la báscula tome ceros cuando su valor se ha desviado pulse la tecla

en el display se viasuliara [0] y la señal

se encendera.

4.2 Tara de la báscula

Para tarar la báscula es necesario colocar el peso que desea descontar sobre la balanza y presionar la tecla

automaticamente la señal de tara

se encenderá. Para que la báscula tome tara es necesario que el peso sea estable, para quitar el valor de la tara asegurece que la plataforma no tenga ningún peso y presione nuevamente la tecla

.

4.3 Ajuste del precio unitario

En cualquier momento puede ser ingresado el peso unitario con que se va a trabajar para esto utilice las teclas numericas del

al

para establecer el precio.

4.4 Para guardar y llamar un precio unitario que esta en memoria

Para guardar un precio unitario en la memorias digite el valor a ingresar con el teclado numerico y luego presione por 3 segundos la tecla de la memoria que quiere grabar, ejemplo

.
Para llamar un precio unitario que esta guardado en las memorias solo debe presionar una vez el numero de la memoria que requiere, ejemplo

y en el display se visualizara el valor ingresado previamente.

4.5 Modo pesaje normal

El indicador XTEEL-P es un indicador liquidador por lo cual para su correcto funcionamiento debe seguir los siguientes pasos :

a). Coloque el peso sobre la balanza, si el peso es mayor a 9d de la capacidad maxima en el display mostrara la palabra [FULL].
b). Digite el precio unitario del producto o si esta guardado en una memoria pulse la tecla de la memoria correspondiente.
c). En el display de Precio total de visualizara la liquidacion correspondiente, Ejemplo :[Peso : 20kg], [Precio Unitario : 2500], [Precio Total : 50000]
Nota : Si el precio total supera 999999 en el display remplazar los dos ultimos digitos por la palabra […. FU]

4.6 Modo de acumulacion

Para acumulacion de productos pesados digite el valor del precio unitario o llame la memoria correspondiente, coloque peso sobre el plato y presione la tecla

luego en el display se visualizara la cantidad de acumulaciones que se han realizado junto con el precio total, para regresar a modo pesaje normal retire el peso del plato.
Para acumulacion de productos NO pesados digite el valor del producto a sumar y pulse la tecla

4.7 Borrado

Estando en modo pesaje normal pulse la tecla

para corregir un precio unitario en el momento de ingresarlo.
Estando en modo de acumulacion pulse

para borrar las acumulaciones realizadas en la balanza.

5. Modo de ajuste

Para ingresar el modo de ajuste debe ingresar la contraseña " 9158 " utilizando el teclado numerico y luego presione la tecla TARA.

En el display de precio unitario se visualizara [0], presione la tecla 1 y pulse TARA para que el display cambie y se visualice [1].

Luego se visualizara en el display de precio unitario [zero code] , coloque peso sobre la plataforma (por ejemplo 10kg), cuando se estabilice presione TARA y en el display de precio unitario se visualizara [3].

Ingrese con el teclado numerico el valor del peso colocado sobre la plataforma en "g" (ejemplo 10000) y presione la tecla TARA , en el display de precio unitario se visualizara [4] y en el display de precio total se visualizara capacidad maxima, si desea modificarla utilice el teclado numerico o precione TARA .

Cuando se visualice en el display de precio unitario [5], se visualizara en el precio total la division de escala (ejemplo 1, 2, 5 y 10) , pulse TARA .

6. Cambio del punto decimal en el precio total

Para modificar la posicion del punto decimal en el display de precio total ingrese la contraseña "158 " utilizando el teclado numerico y luego presione la tecla TARA.

Ingrese con el teclado numerico el "15" y presione TARA y la posicion del punto decimal del precio total cambiara a [0.0].

Ingrese con el teclado numerico el "25" y presione TARA y la posicion cambiara a [0.00]

Ingrese con el teclado numerico el "5" y presione TARA y la posicion cambiara a [0]

Garantía

La garantía de la balanza XTEEL-P es de un (1) año a partir de la fecha de compra y cubre defectos de fabricación del equipo.

La garantía se pierde en cualquiera de los siguientes casos:

- Por mal trato evidente, uso inadecuado o aplicación incorrecta.
- Sobrecarga eléctrica y/o picos de voltaje.
- Exceso de humedad, temperatura.
- Insectos o roedores que ocasionen daños al equipo.
- Rotura de los sellos de garantía.

La batería tiene garantía limitada a 30 días.

Para solicitar la garantía del equipo es necesario diligenciar el siguiente formato en el momento de la compra y haber leído este manual.

Marca : Lexus	Fecha:
Modelo: XTEEL-P	Firma :
Serie:	Nombre:

Garantía

La garantía de la balanza XTEEL-P es de un (1) año a partir de la fecha de compra y cubre defectos de fabricación del equipo.

La garantía se pierde en cualquiera de los siguientes casos:

- Por mal trato evidente, uso inadecuado o aplicación incorrecta.
- Sobrecarga eléctrica y/o picos de voltaje.
- Exceso de humedad, temperatura.
- Insectos o roedores que ocasionen daños al equipo.
- Rotura de los sellos de garantía.

La batería tiene garantía limitada a 30 días.

Para solicitar la garantía del equipo es necesario diligenciar el siguiente formato en el momento de la compra y haber leído este manual.

Marca : Lexus	Fecha:
Modelo: XTEEL-P	Firma :
Serie:	Nombre: